

Версия 1.19.1

Выпущена 03.06.2019

Новые функции

Функция	M18	M36	M66	GSM+GPS
Добавлено информирование пользователя о потере связи по BLE между Мастер-6 GSM+GPS, M66 и E96			●	●
Добавлена поддержка тревоги штатной системы охраны в связке Мастер-6 GSM+GPS, M66 с E96BT			●	●

1. Добавлено информирование пользователя о потере связи по BLE между Мастер-6 GSM+GPS, M66 и E96

M66 GSM+GPS

В списке дополнительных оповещений по SMS появилась новая настройка — оповещение при потере связи с внешним основным блоком.

Если нет связи с основным блоком в течение 1 минуты, то на телефон M1 придет сообщение «Потеряна связь с внешним ОБ», при более длительном отсутствии связи — сообщение «Связь с внешним ОБ отсутствует долгое время».

Каналы и CAN	Основные параметры	Статусный выход	Гибкая логика	Телематика	Настройка датчи
Дополнительные оповещения через SMS					
Звонок с постороннего номера и неверный ввод пароля (3 раза)				☒	M1
SMS с постороннего номера с неверным паролем (3 раза)				☒	M1
Низкое напряжение АКБ автомобиля				☒	M1
Низкое напряжение АКБ, В					12
Разряд батарейки в метке				☒	M1
Обновление ПО				☐	M1
Потеря связи с внешним ОБ				☐	M1

- Добавлена поддержка тревоги штатной системы охраны в связке
Мастер-6 GSM+GPS, M66 с E96BT

M66 **GSM+GPS**

По тревоге штатной системы охраны придет SMS-оповещение на телефон M1.

Исправленные ошибки

- M66** **GSM+GPS** Добавлена страховая телематика и настройка режима работы (внешний GSM/GPS модуль или умный трекер).
- 1.19.0** Исправлена ошибка, из-за которой некорректно отображались треки в дальневосточных регионах (большой частью попадали в Тихий океан).

Известные ошибки

- Некорректно работают события пересечения порога в гибкой логике, если одновременно настроены два события «больше порога» для одного и того же параметра.
- Если не подключен приемник ГЛОНАСС-GPS, то текущее местоположение по LBS не передается на сервер автоматически. Получить местоположение можно с помощью SMS-команды или команды запроса координат на сайте starline.online.
- M66** Если во время передачи команды от M66 в E96BT разрывается BLE-соединение, то команда не выполняется (повторная передача команды после восстановления BLE-соединения не реализована).
- M66** M66 не передает на сервер информацию об оставшемся времени работы двигателя.

5. **M66** **GSM+GPS** Если время соединения с оператором больше 20 секунд, система не дозванивается до абонента.
 6. **1.X.X** Для используемой в устройстве SIM-карты Мегафон не пересылается код личного кабинета на телефон M1.
 7. **1.X.X** В некоторых случаях устройство не соединяется с сервером после SMS-команды перерегистрации до выключения/включения GPRS или сброса модема.
-