

Версия 1.25.0

Выпущена 04.08.2020

Новые функции


Функция	M18	M66	GSM+GPS
Изменен способ включения калибровки Страховой Телематики в настройках		●	●
Добавлено SMS-оповещение о разряде батарейки в брелоке-метке BLE при работе в режиме «Внешний GSM/GPS-модуль»		●	●
Добавлена поддержка BLE-геркона		●	●

1. Изменен способ включения калибровки Страховой Телематики в настройках

M66 **GSM+GPS**

Настройка включения калибровки Страховой Телематики доступна пользователю в приложении

Starline Master, в личном кабинете starline.online и в мобильном приложении StarLine.

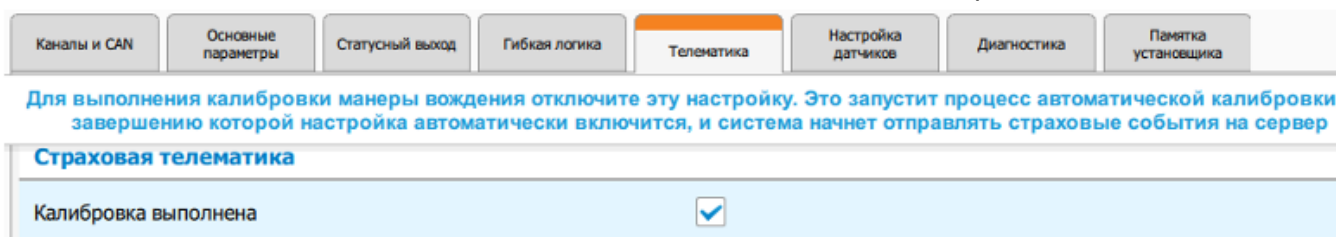


2. Добавлено SMS-оповещение о разряде батарейки в брелоке-метке BLE при работе в режиме «Внешний GSM/GPS-модуль»

M66 **GSM+GPS**

Добавлено SMS-оповещение о разряде батарейки в брелоке-метке BLE при работе в режиме «Внешний GSM/GPS-модуль»: Замените батарейку CR2032 в Bluetooth Smart метке.

3. Добавлена поддержка BLE-геркона

 M66 **GSM+GPS**



Добавлена поддержка BLE-геркона при работе устройства в режиме «Внешний GSM/GPS-модуль».

Исправленные ошибки

1. В некоторых случаях ошибка при включении мобильного интернета приводила к сбросу модема.
2. **M66** **GSM+GPS** Не работала экстренная смена номера владельца M1 с гостевого телефона при отключенной настройке «Управление с гостевых телефонов».
3. **M66** **GSM+GPS** **M18** В некоторых случаях не определялся баланс SIM-карт Tele2.
4. В гибкой логике условия вида «Напряжение АКБ» начинают выполняться сразу при достижении заданного порога напряжения.

Известные ошибки

1. **1.X.X** Некорректно работают события пересечения порога в Гибкой логике, если одновременно настроены два события «Больше порога» для одного и того же параметра.
 2. **1.X.X** Если не подключена антенна GPS+ГЛОНАСС, то текущее местоположение по LBS не передается на сервер автоматически. Получить местоположение можно с помощью SMS-команды или команды запроса координат на сайте starline.online.
 3. **1.X.X** **M66** Если во время передачи команды от M66 в E96 BT разрывается BLE-соединение, то команда не выполняется (повторная передача команды после восстановления BLE-соединения не реализована).
-