

Версия 2.39.0

Выпущена 16.12.2024

Новые функции

1. Добавлено управление вентиляцией сидений.

GEN7 GEN7(V2) E96(V2) S96(V2)

В настройках каналов и CAN:

Каналы и CAN

Основные параметры

Настройки BelkaCar

Настройки Аркан

Запуск двигателя

Режимы автозапуска

Блокировка двигателя и статусн...

Гибкая логи

СБРОСИТЬ ВСЕ ФУНКЦИИ

Статусный светодиод

X1

Запуск предпускового подогревателя аналоговым сигналом

Блокировка рулевого вала (SLP)

Статус охраны

X1

Управление реле питания видеорегистратора

Подогрев руля

Подогрев стекол и зеркал

Подогрев сидений

Вентиляция сидений

X1

Стартер

Временный обход штатного иммобилайзера

Подогрев руля

Подогрев сидений

Вентиляция сидений

Подогрев стекол и зеркал

Управление клаксоном

Отключение света

В настройках умного климата:

Каналы и CAN

Основные параметры

Настройки BelkaCar

Настройки Аркан

Запуск двигателя


Р

Подогрев сидений

Вентиляция сидений

Регулировка температуры климата


И в гибкой логике:

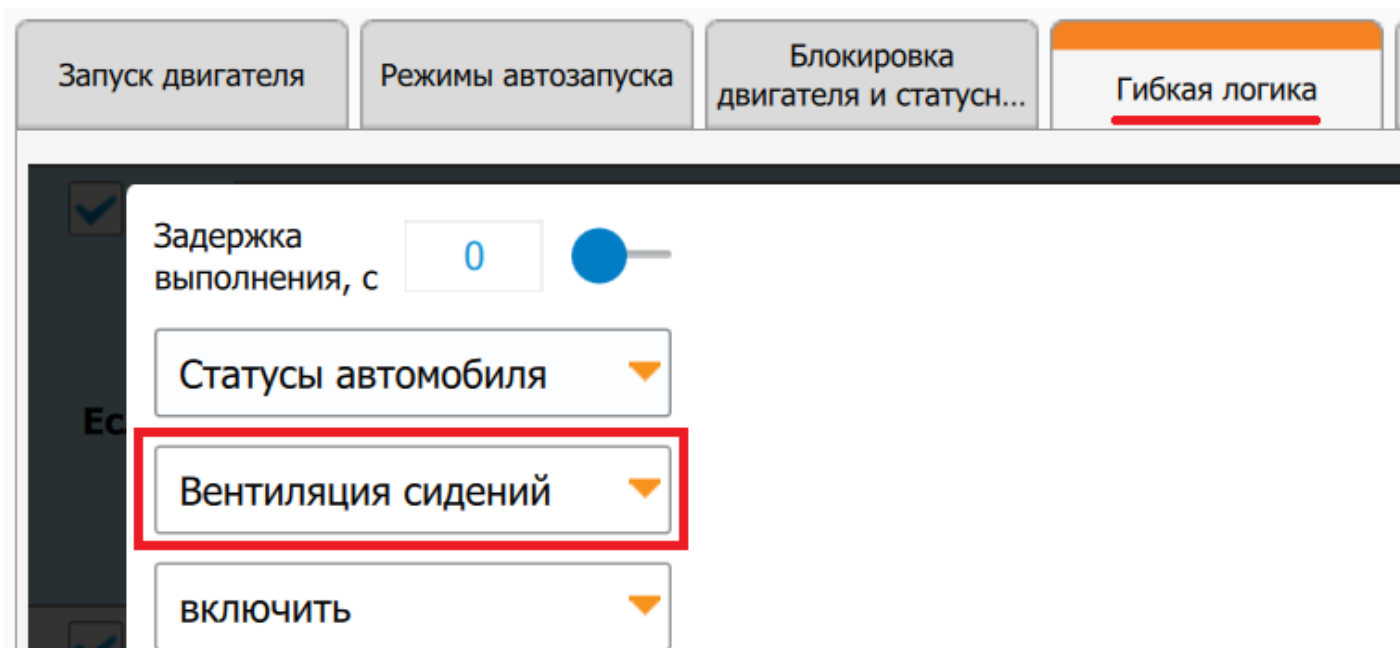

2. Добавлена поддержка предпускового подогревателя A100

GEN7 GEN7(V2) E96(V2) S96(V2) M66(V2)

Добавлено управление и контроль запуска предпускового подогревателя A100 HYDRO ECO версия 2 по цифровой шине. Подключение выполняется в параллель желтому проводу (UART) между таймером и предпусковым подогревателем.

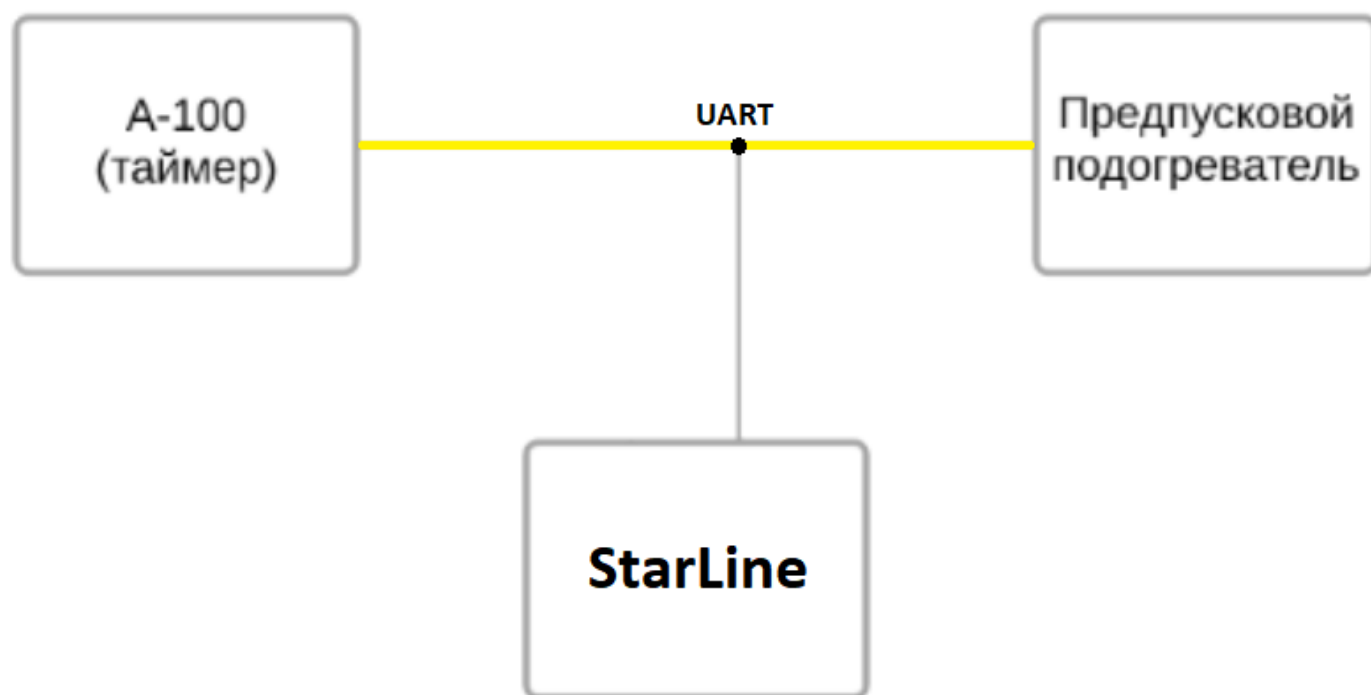


Для подключения можно использовать бело-черный провод или любой свободный провод LIN, переключив его в цифровой канал.

В приложении «StarLine Мастер» запрограммируйте на выбранный канал функцию "Управление и контроль запуска предпускового подогревателя A100 по цифровой шине".

На вкладке «Запуск двигателя» в разделе «Предпусковой подогреватель» установите «галочку» для параметра «Разрешение предпускового подогревателя». Для параметра «Тип запуска предпускового подогревателя» выберите значение "A100 по цифровой шине"

Пример настройки:

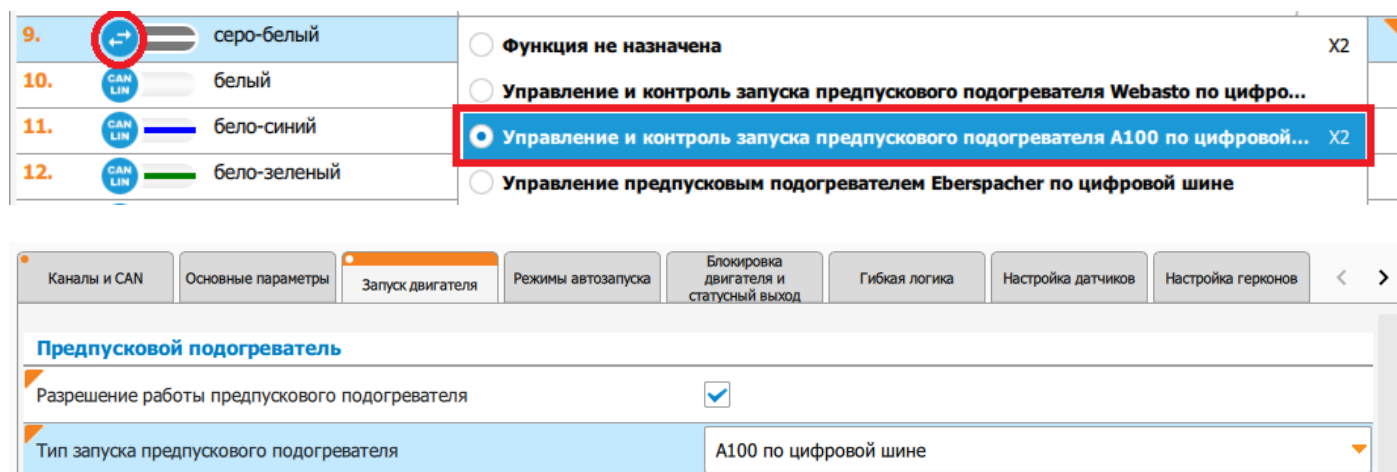

Исправленные ошибки

2.X.X **GEN7(V2)** На автомобилях преимущественно китайских марок во время запуска двигателя переставало работать чтение статусов и управление по CAN до перезагрузки блока

Известные ошибки

Отсутствуют