

Версия 2.42.2

Выпущена 09.09.2025

Новые функции

1. Добавлена имитация педали тормоза или сцепления по CAN

GEN7(V2) E96(V2) E96(V2)E90L S96(V2)

Управление выполняется синхронно с работой аналогового выхода.

Имитация нажатия педали



CAN-FD-C

2. Добавлена настройка режима сети для работы мобильного интернета в устройствах с LTE модемом

GEN7(V2) S96(V2)


В режиме "Авто" модем сам выбирает сеть по доступности LTE/3G/2G.

В режиме "Резервное подключение 2G" дополнительно к "Авто" программа сама переключает сеть на 2G при ошибках в работе мобильного интернета на 1 день, после чего возвращает на LTE/3G.

В режиме "Только 2G" модем работает в 2G до изменения настройки

Изменение настройки доступно в StarLine Master, а также SMS командой:

- 00070 - режим работы сети "Авто" (по умолчанию)
- 00071 - режим работы сети "Только 2G"
- 00072 - режим работы сети "Резервное подключение 2G"

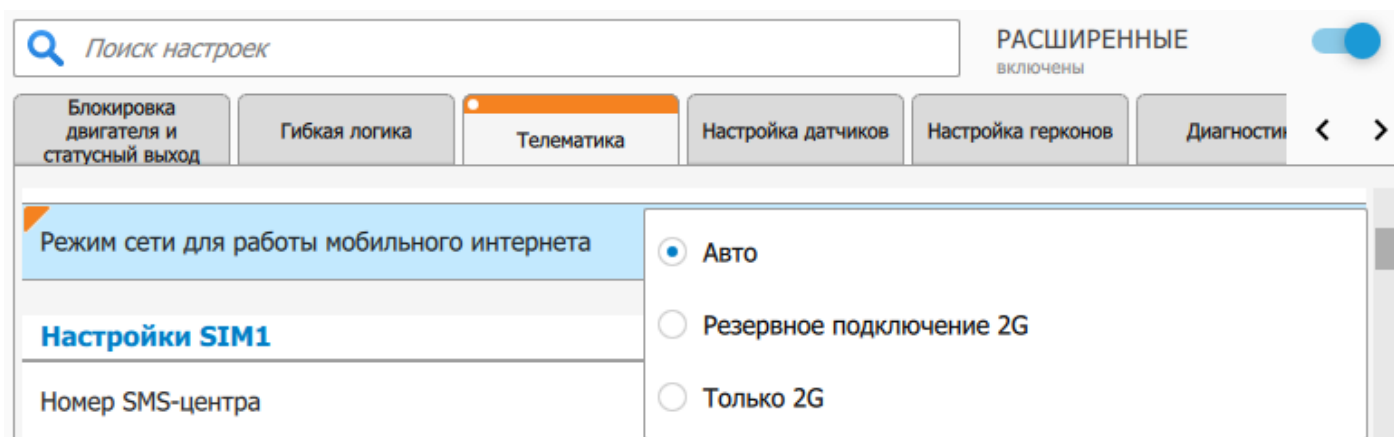

3. Добавлена поддержка предпускового подогревателя Webasto Thermo Top Evo 5 с датчиком температуры выхлопных газов

GEN7(V2) E96(V2) E96(V2)E90L S96(V2) M66(V2)


Добавлено управление и контроль запуска предпускового подогревателя Webasto Thermo Top Evo 5 с датчиком температуры выхлопных газов по цифровой шине. Подключение выполняется к желтому проводу W-Bus.

Для подключения можно использовать бело-черный провод или любой свободный провод LIN, переключив его в цифровой канал.

В приложении «StarLine Мастер» запрограммируйте выбранный канал на функцию "Управление и контроль запуска предпускового подогревателя Webasto по цифровой шине".

На вкладке «Запуск двигателя» в разделе «Предпусковой подогреватель» активируйте параметр «Разрешение работы предпускового подогревателя». Для параметра «Тип запуска предпускового подогревателя» выберите значение "Webasto по цифровой шине"

Пример настройки:

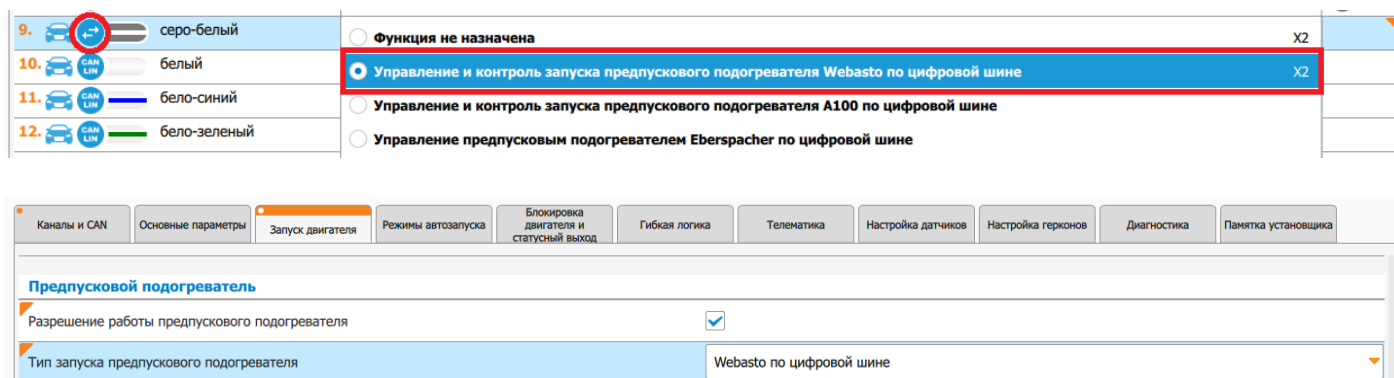

4. Добавлена поддержка узбекского языка

A90 A90BT AS90 E90(V2) E90V2BT E96(V2) E96V2E90L GEN7(V2) GSMGPS(V2) M18MINI
M18PRO(V2) M66(V2) S96(V2)

Исправленные ошибки

1. 2.41.0 GEN7(V2) На некоторых автомобилях VAG мог не работать CAN-FD-B
2. 2.X.X E96(V2) E96V2E90L GEN7(V2) S96(V2) Не отображалась причина неудавшегося автозапуска по будильнику с установленным ограничением по температуре, если температура на момент сработки была выше заданной

Известные ошибки

1. Отсутствуют

**Данная версия ПО предназначена для охранных комплексов с серийными номерами формата:*

GEN7S S..., GEN7E S..., E96V2P S..., ES96P S...,

кроме *E96V2L S..., ES96L S..., ES96 S..., E96V2 S..., GEN7 S....*
